



## Service News

Copyright by Fiat Auto

Printed 03/03/2010



Fiat Group Automobiles S.p.A.  
Customer Services  
Technical Service

### Alfa Brera/Spider

Versione: 2.4 JTDm 20v 200CV Cambio Manuale con DPF

10

08.10

1060194 1 RA

#### CENTRALINA INIEZIONE

Difficoltoso avviamento e/o battito a freddo con rotazione irregolare per circa 30 sec. - Accensione spia avaria sistema iniezione/EOBD con errore Examiner P010F - Soluzione Assistenziale

#### INCONVENIENTE LAMENTATO

- A) Difficoltoso avviamento a freddo e battito motore a freddo con rotazione irregolare motore al minimo per circa 30 secondi dall'avviamento.
- B) Accensione spia avaria sistema di iniezione/controllo motore (EOBD).  
L'esame con Examiner rivela la presenza dell'errore: **P010F** – Incongruenza massa aria/debimetro.

#### CAUSA TECNICA

Anomalia del software della centralina iniezione.

#### INTERVENTI IN RETE

##### Standard di comportamento della Rete nei confronti del Cliente

- A fronte di lamentata ed accertata anomalia assicurare il Cliente che l'inconveniente sarà eliminato con un intervento di riprogrammazione della centralina iniezione.
- Dopo l'intervento illustrare i lavori eseguiti ed accertarsi della soddisfazione del Cliente.

##### Soluzione Assistenziale

Per le versioni in oggetto in presenza di lamentata ed accertata anomalia, effettuare la riprogrammazione della centralina iniezione con il nuovo software WEB Flash 6.03.0 (o superiore) disponibile su Examiner Web come da Ciclo Operativo seguente.

#### CICLO OPERATIVO

Eseguire, mediante Examiner con release 8.00.0 (o superiore), la riprogrammazione della centralina iniezione utilizzando il WEB Flash 6.03.0 (o superiore), disponibile su Examiner Web.

**NOTA** *Si ricorda che per la riprogrammazione, la batteria della vettura deve essere in condizioni di carica ottimale o supportata da carica batteria / batteria aggiuntiva in modo da garantire la tensione nominale di 12V.*

## CODICI CENTRALINA

**NOTA** Le seguenti informazioni sono consultabili anche su Examiner WEB.

Nella tabella seguente sono riportati i codici hardware (HW) e software (SW) della centralina iniezione Diesel Bosch EDC16C39 (CF4/EOBD) prima e dopo la riprogrammazione.

### 2.4 JTDM 20v 200CV Cambio Manuale con DPF

Prima della programmazione la centralina deve avere i seguenti dati			
Numero HW	Versione HW	Numero SW	Versione SW
0281012145	00	1037375854	3341
0281012145	00	1037376724	3441
0281012145	00	1037377554	3442
0281012145	00	1037383774	3443
0281012145	00	1037391303	3641
Dopo la programmazione la centralina avrà i seguenti dati			
Numero HW	Versione HW	Numero SW	Versione SW
0281012145	00	1037507421	3841

Prima della programmazione la centralina deve avere i seguenti dati			
Numero HW	Versione HW	Numero SW	Versione SW
0281013417	00	1037383773	3442
0281013417	00	1037389876	3443
0281013417	00	1037390938	3641
Dopo la programmazione la centralina avrà i seguenti dati			
Numero HW	Versione HW	Numero SW	Versione SW
0281013417	00	1037507422	3841

## DATI SEGNALAZIONE RECLAMO

Versione	Operaz.	Pezzo	Anom.	Posizione	Tempo assegnato
T.T. in oggetto	1060194	1	RA	-	0.30