



## Service News

Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 22/12/2011



Fiat Group Automobiles S.p.A.

### Alfa Giulietta

50

03.11

**Versione: T.T. con Climatizzatore automatico bizona**

**5040 1 741 RA CLIMATIZZATORE AUTOMATICO BIZONA**  
**Non corretta memorizzazione ultima temperatura impostata -**  
**Soluzione Assistenziale**



Annulla e sostituisce la SN 50.03.11 del 11/11/2011

#### INCONVENIENTE LAMENTATO

Mancata memorizzazione dell'ultima temperatura impostata dopo spegnimento vettura.

#### CAUSA TECNICA

Calibrazioni software della centralina climatizzatore.

#### INTERVENTI IN PRODUZIONE

Adozione nuove centraline climatizzatore con software migliorato.

#### ATTUAZIONE MODIFICA

| Versione        | Stabilimento | Linea | N. telaio | N. Organiz. |
|-----------------|--------------|-------|-----------|-------------|
| T.T. in oggetto | Cassino      | -     | 7122821   | 7113950     |

#### INTERVENTI IN RETE

#### STANDARD DI COMPORTAMENTO DELLA RETE NEI CONFRONTI DEL CLIENTE

- A fronte di lamentata ed accertata anomalia assicurare il Cliente che l'inconveniente sarà eliminato con un intervento di riprogrammazione della centralina climatizzatore.
- Dopo l'intervento illustrare i lavori eseguiti ed accertarsi della soddisfazione del Cliente.

#### SOLUZIONE ASSISTENZIALE

In presenza di lamentata ed accertata anomalia effettuare la riprogrammazione della centralina climatizzatore con il nuovo software WEB Flash 8.19.0 (o superiore) disponibile su Examiner Web e wiTEXEDi come da Ciclo Operativo seguente.

#### CICLO OPERATIVO

In presenza di lamentata ed accertata anomalia, collegare Examiner o Witech+ (Examiner Emulator) con release 8.20.5 (o superiore) ed eseguire la riprogrammazione della centralina climatizzatore utilizzando il WEB Flash 8.19.0 (o superiore), disponibile su ExaminerWeb e wiTEXEDi.



Si ricorda che per la riprogrammazione, la batteria della vettura deve essere in condizioni di carica ottimale o supportata da carica batteria / batteria aggiuntiva in modo da garantire la tensione nominale di 12V.

### CODICI CENTRALINA

Nelle tabelle seguenti sono riportati i codici hardware (HW) e software (SW) della centralina Climatizzatore Marelli Bizona (EP) prima e dopo la riprogrammazione.



Le seguenti informazioni sono consultabili anche su Examiner WEB e wiTEXEDi.

| Prima della programmazione la centralina deve avere i seguenti dati |             |            |             |
|---|-------------|------------|-------------|
| Numero HW   | Versione HW | Numero SW  | Versione SW |
| ECC940.0002   | 02          | 4600000619 | 0111        |
| Dopo la programmazione la centralina avrà i seguenti dati           |             |            |             |
| Numero HW   | Versione HW | Numero SW  | Versione SW |
| ECC940.0002   | 02          | 4600000620 | 0112        |

### DATI PER SEGNALE RECLAMO

| Versione        | Operazione | Pezzo | Anomalia | Posizione | Tempo assegnato |
|-----------------|------------|-------|----------|-----------|-----------------|
| T.T. in oggetto | 5040174    | 1     | RA       | -         | 0.30            |