



Service News

Copyright by Fiat Auto

n. 13/98 del 23-12-1998



Fiat Auto S.p.A

D.M.C. - Marketing di Settore
Servizi al Cliente - Post Vendita

Alfa 156

versione: 2.4 JTD

10
32.98

1084 1 081 MA

POMPA OLIO
Rumorosità - Soluzione Assistenziale

INCONVENIENTE LAMENTATO

Rumorosità proveniente dal motore al minimo.

CAUSA TECNICA

Eccessivo gioco tra forcella di trascinamento controalbero su ingranaggio condotto pompa olio e codolo anteriore del controalbero.

INTERVENTI IN PRODUZIONE

Montaggio controalbero modificato per incremento dimensionale codolo.

ATTUAZIONE MODIFICA

Versione	N. motore	Data prod.
T.T. in oggetto	1154330	6/98

INTERVENTI IN RETE

Soluzione Assistenziale: sulle vetture ante-modifica, in presenza di lamentata/accertata anomalia e previo approvazione dello Specialista d'Officina sostituire la pompa dell'olio con tipo specifico a giochi ridotti fornita di ricambio.

CICLO OPERATIVO

Sostituire la pompa olio seguendo le operazioni riportate sul manuale di Assistenza Tecnica op. 1020D14.

IDENTIFCAZIONE AVVENUTO INTERVENTO

Applicare un segno di vernice bianca sulla parte superiore del riparo cinghia distribuzione in prossimità del coperchio punterie.

REPERIBILITÀ RICAMBI

Versione	Descrizione	N. ordinazione	Q.tà
T.T. in oggetto	Pompa olio	60815341	1
	Guarnizione	7774233	1
	Guarnizione ant. scarico	82476928	1
	Guarnizione post. scarico	82473601	1

DATI PER SEGNALAZIONE RECLAMO

Versione	Operaz.	Pezzo	Anom.	Posizione	Tempo assegnato (ore/min. cent.)
T.T. in oggetto	1084108	1	MA	-	7,50