

Riprogrammazione ETM

- Verificare che non sia inserita alcuna penna USB o altri dispositivi nei connettori presenti su vettura. Se presenti è necessario rimuoverli prima di iniziare la procedura di aggiornamento.

Procedere quindi all'aggiornamento del radionavigatore.

AVVERTENZA *Avviare e mantenere il motore in moto - in sicurezza - per tutta la durata dell'aggiornamento.*

Disporre la vettura con sufficiente spazio circostante e predisporre adeguate condizioni che consentano ricambio di aria e dispersione del calore.

Proseguire quindi come descritto di seguito.

- Accendere la Radio premendo a lungo sul comando ON/OFF, se questa non si accende da sola
- Premere il tasto MENU per attivare il menu principale
- Tramite rotazione e pressione del Rotary Pad selezionare e attivare la modalità "IMPOSTAZIONI".
- Tramite rotazione e pressione del Rotary Pad accedere alla funzione "SISTEMA"
- Tramite rotazione e pressione del Rotary Pad accedere alla funzione "AGGIORNAMENTO SOFTWARE".
- Tramite rotazione e pressione del Rotary Pad accedere alla funzione "VERSIONE CORRENTE"; eseguire una foto del display sulla quale è visibile la versione sw corrente e salvarne la copia per eventuali successive indagini.
- Selezionare e attivare la modalità "CANCELLAZIONE DATI PERSONALI".
- Selezionare "OK"
- Inserire la penna USB, contenente il Software di aggiornamento, nel relativo connettore posto sotto il poggiatesta del mobiletto centrale. L'aggiornamento del sw partirà in modo automatico. L'aggiornamento non richiede alcun intervento da parte dell'operatore

NOTA *Non è possibile effettuare alcun aggiornamento collegando la penna USB agli altri connettori presenti su vettura.*

AVVERTENZE *Non rimuovere la penna USB*

Non portare la chiave su Park oppure su OFF

- Al termine della procedura di aggiornamento del software rimuovere la penna USB; la radio effettuerà un riavvio automatico.

AVVERTENZA *Prima di procedere con l'aggiornamento del Manuale Utente eseguire una disattivazione della rete della vettura operando come descritto di seguito.*

Procedura di disattivazione Rete

- Spegner la radio;
- Spegner la vettura;
- Scendere dalla vettura chiudendo le porte con il telecomando;
- Attendere almeno 20 minuti prima di riaprire la vettura e procedere con l'aggiornamento Manuale Utente.

NOTA Dopo questi passaggi potrebbe verificarsi una o più delle seguenti condizioni:

- La radio non viene settata automaticamente nella lingua precedentemente selezionata dall'Utente (le scritte appariranno in inglese).
- Accedendo al menù SISTEMA tramite Rotary Pad le voci AGGIORNAMENTO SW e AGGIORNAMENTO MANUALE UTENTE non risultano selezionabili (colore grigio scuro).

In questo caso occorre ripetere la Procedura di disattivazione Rete.

Solo nel caso in cui dovessero ripresentarsi le anomalie sopraelencate - anche dopo la seconda esecuzione della procedura di disattivazione rete - procedere al Ripristino Impostazioni Dati di Fabbrica operando come descritto di seguito:

- Selezionare e attivare la modalità "IMPOSTAZIONI".
- Accedere alla funzione "SISTEMA"
- Selezionare e attivare la modalità "RIPRISTINO IMPOSTAZIONI".
- Selezionare "OK"

NOTA La radio potrebbe bloccarsi durante questa procedura di ripristino impostazioni; ignorare il blocco e procedere come segue:

- Spegner la radio;
- Spegner la vettura;
- Scendere dalla vettura chiudendo le porte con il telecomando;
- Attendere almeno 20 minuti prima di riaprire la vettura e procedere con l'aggiornamento Manuale Utente.

NOTA Sulle vetture con opt RS9 (DAB – Digital Audio Broadcasting), se a seguito dell'aggiornamento si verificasse un anomalo funzionamento della radio in modalità DAB, fare riferimento al Bollettino Te.Se.O. numero 012.17.

AVVERTENZA Dopo l'aggiornamento software, tramite rotazione e pressione del Rotary Pad accedere alla funzione "IMPOSTAZIONI" → "SISTEMA" → "AGGIORNAMENTO SW" → "VERSIONE CORRENTE", eseguire una foto del display sulla quale è visibile la versione sw corrente (che deve corrispondere alla versione sw MV_002.009.055) e salvarne una copia per eventuali successive indagini.

AVVERTENZA Nel caso in cui l'aggiornamento del software della radio avesse causato la cancellazione dei dati personali, supportare il Cliente per rieseguire l'accoppiamento con i telefoni ed un nuovo inserimento delle impostazioni preferite (es. stazioni radio, indirizzi). Per maggiori informazioni fare riferimento al supplemento Connect del Manuale Utente.